


Magnetic Base 1000- 700 Adhesive

Dick mit 700 Mikron, 100% PVC-freier, selbstklebender flexibler Magnet zur Vorbereitung der Oberfläche für die Verwendung der austauschbaren magnetischen Folien: Ferro Film PP 1300 - 230 oder Ferro Film PET 1300 - 180.

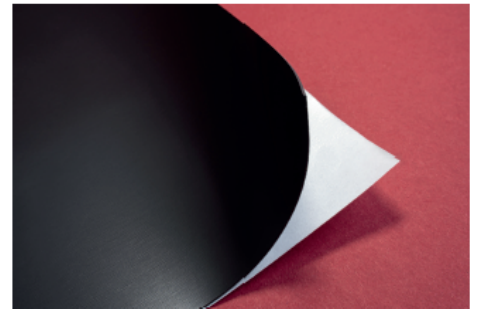

- Anwendung:** Leicht austauschbare Grafiken und Schilder: Ausstellungs- und Veranstaltungsgrafiken, Wandaufkleber usw.
- Material:** Mischung aus Strontium und Barium, CPE.
- Oberfläche:** Matt.
- Druckverfahren:** N/A

Technische Zielwerte

Eigenschaft	Einheit	Wert	Prüfmethode
Grammatur: gesamt	g/m ²	1920	ISO 2286-2
Mikrometer:	µm	700	ISO 2060
Oberflächen-Gauss	G	250	ISO 9934-3:2015
Flexibilität (ohne Rissbildung)	mm, 20°C	12.7	ISO 9854:1994
Haftkraft	g/cm ²	>=21	N / A
Polteilung	mm	2.0	N / A

Zertifizierung

REACH-konform.

Druckverfahren

Druckseite	Kompatible Tinten
Außen	Nicht bedruckbar.
Innen	Nicht bedruckbar.

Verfügbare Größen

Rollenbreite (mm)	Rollenlänge (m)	Kern (cm)
620, 1000, 1270	20 / 15 / 15	7,6

Informationen zur Palettenverpackung

Art der Verpackung	Rollenlänge (m)	Anzahl der Rollen pro Palette
Karton	20 / 15 / 15	16 / 16 / 16
Pyramide	N/A	N/A
TIDY	N/A	N/A

Informationen zur Endbearbeitung und Handhabung

Magnetic Base 1000 -700 Adhesive ist ein sehr stabiler und starrer Verbundwerkstoff. Verwenden Sie daher geeignete Schneidwerkzeuge und prüfen Sie die Schärfe der Klingen, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen.

Tips & Tricks

Magnetic Base 1000 -700 Adhesive bietet in Kombination mit Ferro Film PP 1300 - 230 oder Ferro Film PET 1300 - 180 eine erhebliche Kostenersparnis bei der Herstellung austauschbarer Werbeträger.

Allgemeine Informationen zur Lagerung

Es wird empfohlen, die Medien in der Originalverpackung zu lagern. In kühler (10°C-25°C) und trockener Umgebung (30%-60% der relativen Luftfeuchtigkeit). Vermeiden Sie die Lagerung von Medien in Bereichen, die extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, z. B. in der Nähe von Fenstern oder Türen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit (mehr als 60 % der relativen Luftfeuchtigkeit) kann dazu führen, dass das Medium Feuchtigkeit aufnimmt, was sich auf die Druckqualität auswirken kann.

Wenn Sie vorhaben, längere Zeit nicht auf dem Medium zu drucken, wird immer empfohlen, es dem Drucker zu entnehmen. Die Lagerung unbenutzter Medien im Drucker kann dazu führen, dass er Feuchtigkeit aufnimmt, was sich auf die Druckqualität auswirken kann. Indem Sie das Medium entnehmen und in einer geeigneten Umgebung lagern, können Sie dazu beitragen, dass es seine Qualität beibehält und bei Bedarf einsatzbereit ist.

Druckinformationen

Es ist wichtig, angemessene Temperaturen und Luftfeuchtigkeit in Ihrer Druckumgebung aufrechtzuerhalten, um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten. Ein Temperaturbereich von 18-24°C und ein Feuchtigkeitsbereich von 40-60% gelten als ideal für den Großformatdruck. Ein Temperaturbereich von 15-30°C und ein Feuchtigkeitsbereich von 30-70% gelten als kritisch und können möglicherweise die Druckqualität beeinträchtigen.

Verwenden Sie immer die richtigen Einstellungen für das Medium. Die besten Druckergebnisse werden erzielt, wenn ein spezielles Profil für das jeweilige Medium erstellt wird. Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Stellen Sie sicher, dass das Medium mit dem Drucker und dem Tintentyp kompatibel ist, der verwendet werden soll. Wählen Sie das entsprechende Medienprofil aus. Die Verwendung des richtigen Medienprofils ist unerlässlich, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen **GM Media**-Mitarbeiter, der Ihnen weiterhelfen kann.

Allgemeine Informationen zur Handhabung

Auspacken

Nehmen Sie das Medium vorsichtig aus der Originalverpackung und achten Sie darauf, dass die Ecken und Kanten nicht beschädigt werden. Halten Sie das Medium an den Rändern fest oder tragen Sie Handschuhe, um zu verhindern, dass Hautöle auf die Oberfläche gelangen.

Prüfung

Untersuchen Sie das Medium auf Anzeichen von Beschädigungen oder Defekten. Dazu gehört auch die Überprüfung der Ecken, Kanten und Oberflächen des Mediums auf Risse, Brüche oder Kratzer. Wenn Schäden oder Defekte festgestellt werden, legen Sie das Medium nicht in den Drucker ein. Legen Sie die beschädigte Ware beiseite und benachrichtigen Sie unseren Kundendienst.

Transportieren/Verbringung

Wenn Sie das Medium zum Drucker transportieren, gehen Sie vorsichtig damit um, um Beschädigungen oder Verformungen zu vermeiden. Dazu gehört, dass das Medium nicht fallen gelassen oder gegen Oberflächen gestoßen wird.

Halten Sie das Medium an den Kanten oder Ecken, um ein Verschmieren oder Zerkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Wenn das Medium zu groß ist, um es in der Hand zu tragen, verwenden Sie einen Wagen oder eine andere geeignete Ausrüstung, um es sicher zu transportieren. Bewahren Sie das Medium während des Transports in einer Schutzhülle oder -verpackung auf, um zu verhindern, dass sich Staub oder Schmutz auf der Oberfläche absetzt.